

The background of the top half of the page is a close-up photograph of a grey concrete surface with a prominent, irregular crack running diagonally from the top left towards the bottom right.

Risskieren Sie nichts
Überzeugen Sie sich selbst!

Das Komplettsset mit den besonderen Produktvorteilen

- Einfaches Mischen ohne Werkzeuge im Mischbeutel
- Mit Injektionshilfe zum sauberen Füllen der Risse
- Nach nur 60 Minuten überarbeitbar
- Härtet auch bei 3°C
- Untergrundtolerant bis 6 % Restfeuchte (CM-Methode)
- Hohe Klebekraft



1 Riss vorbereiten

Riss ca. 5 mm tief und mind. 5 mm breit aufweiten.




2 Querstege vorbereiten

Bei Bedarf ca. alle 20 cm quer zum Rissverlauf einschneiden, ca. 20 – 30 mm tief (nicht bei Heizstrichen).



3 Staubreste entfernen

Mit einem leistungsfähigen Staubsauger den Staub aus dem Rissverlauf entfernen.

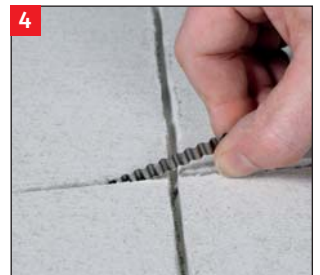

4 Wellenverbinder einbringen

Die Wellenverbinder in die quer zum Rissverlauf angebrachten Einschnitte setzen.



5 Umverpackung öffnen

Aufreißen der Umverpackung an den Aufreißkerben.



6 Epoxy CF 100 aktivieren

Um Epoxy CF 100 zu aktivieren muss der Trennsteg entfernt werden.



7 Epoxy CF 100 mischen

Inhalt durch abwechselnden Druck an beiden Seiten ca. 30 Sekunden mischen. Inhalt bis in die Ecken schlierfrei mischen.



8 Injektionshilfe montieren

Montieren Sie die mitgelieferte Injektionshilfe an der dafür vorgesehenen Stelle des Beutels, dabei die beiliegenden Handschuhe benutzen.



9 Riss auffüllen

Mit der Injektionshilfe das Epoxidharz in den Riss einbringen und ggf. innerhalb von 10 Minuten erneut auffüllen.



10 Quarzsand einstreuen

Nach max. 30 Minuten die bearbeiteten Stellen satt mit Quarzsand abstreuen.



11 Überschuss entfernen

Den Überschuss an Epoxidharz und Quarzsand mittels Spachtel / Kelle abglatt streichen.